


Sujet

DATE 4/4/2025

- Connexion processus pour câblé contrôleur XK- 06

Modèles - AFEB**HP***V1CH, AFEB**HP***V2CH, AMAR**HP***V1CH
** Date de production 09/2024 et ultérieure**

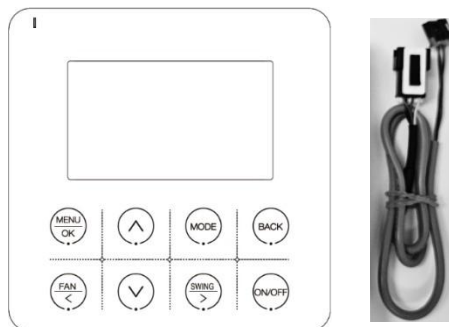

Équipement nécessaire

(Câblé Contrôleur, Câblage Harnais) contrôle fil 22/4 AWG, fil écrous/connecteurs

Outils Requis

Terminal vis conducteur , pinces à dénuder

Procédure

1. Pouvoir système désactivé
2. Couper femelle connecteur désactivé de harnais, retirer chaleur rétrécir, bande fils
3. Prise mâle fin de harnais dans C-MNL sur intérieur carte d' unité
4. Faire fil connexion en utilisant 22awg (fil noir, ondulation connecteur) à quatre lâche fils sur harnais
 - a. Harnais couleur code **Rouge = B** , **Noir = UN**, **Bleu = Terre** , **Jaune = +12V**
5. Mettre fin correspondant fin à le dos de le contrôleur
6. Pouvoir système sur

Exemple

